
按键板 + 电池焊盘接线图

看焊盘，逐根接线

主板背面 · USB 朝上

按键板 · 焊孔朝左

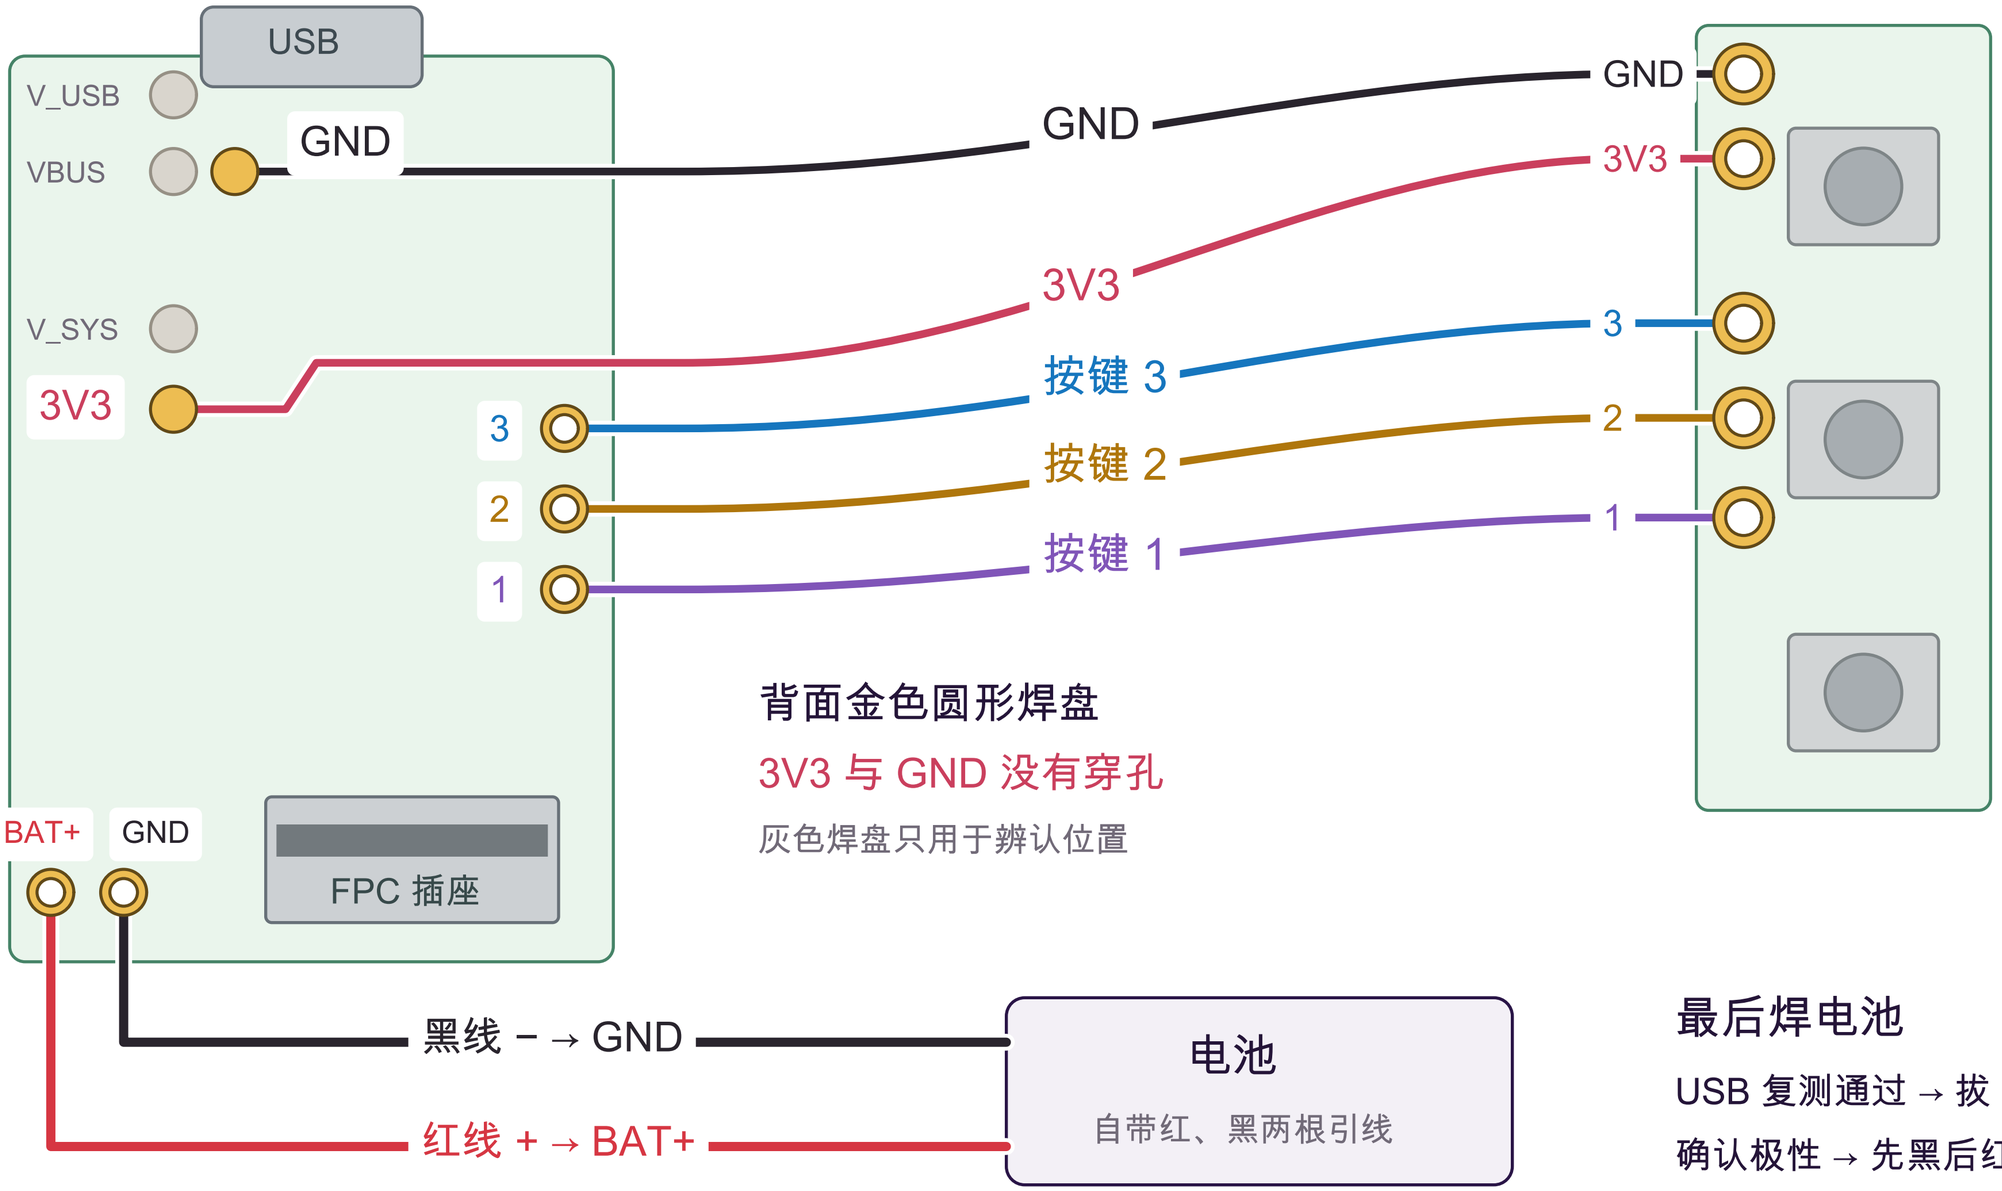

背面金色圆形焊盘

3V3 与 GND 没有穿孔

灰色焊盘只用于辨认位置

最后焊电池

USB 复测通过 → 拔 USB

确认极性 → 先黑后红

实心圆：表面焊盘，线头焊在金色圆面上

空心圆：通孔焊盘，线头穿孔后焊接

焊前断电；焊后查连锡、虚焊和散铜丝。

接线顺序：屏幕 → 首次安装 → 分板焊线 → USB 复测 → 电池

依据 Board_Combined 原 PCB：保留焊盘坐标、孔径和网络对应；图中省略走线与无关元件。